

# 小型トラックの燃料フィルタのリコールについて

平成 19年7月26

## リコール届出番号19 1 8

平成19年7月26日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

- 燃料フィルタ取付ブラケットの形状が不適切なため、当該ブラケットがエンジン振動により共振することがあります。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットの取付ボルトが折損し、最悪の場合、燃料フィルタが外れて燃料が漏れるおそれがあります。

### 2. 改善の内容

- 全車両、燃料フィルタ取付ブラケットに補強ブラケットを追加します。また、追加した補強ブラケットと電気配線が干渉するおそれがあることから、電気配線に保護材を取付けます。

### 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN	BJR85-7000001～BJR85-7000008 平成19年3月8日～平成19年4月7日	8
BKG-BJS85A	BJS85-7000001 平成19年3月23日	1
BDG-BKR85A BDG-BKR85AN BDG-BKR85N BDG-BKR85R BKG-BKR85AN	BKR85-7000001～BKR85-7000006 平成19年3月8日～平成19年4月7日	6
BKG-BLR85AN BKG-BLR85N	BLR85-7000001～BLR85-7000002 平成19年3月13日～平成19年3月17日	2
BKG-BLS85AR	BLS85-7000001 平成19年3月19日	1
BDG-BMR85AN BDG-BMR85AR BKG-BMR85AN	BMR85-7000001～BMR85-7000003 平成19年3月5日～平成19年4月4日	3
BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR BKG-BPR85AN BKG-BPR85AR	BPR85-7000001～BPR85-7000018 平成19年1月18日～平成19年4月12日	18
BDG-BPS85AR	BPS85-7000001 平成19年1月17日	1
計20型式	製作期間の全体の範囲 平成19年1月17日～平成19年4月12日	合計40台


<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

## 改善箇所説明図



上から見た図

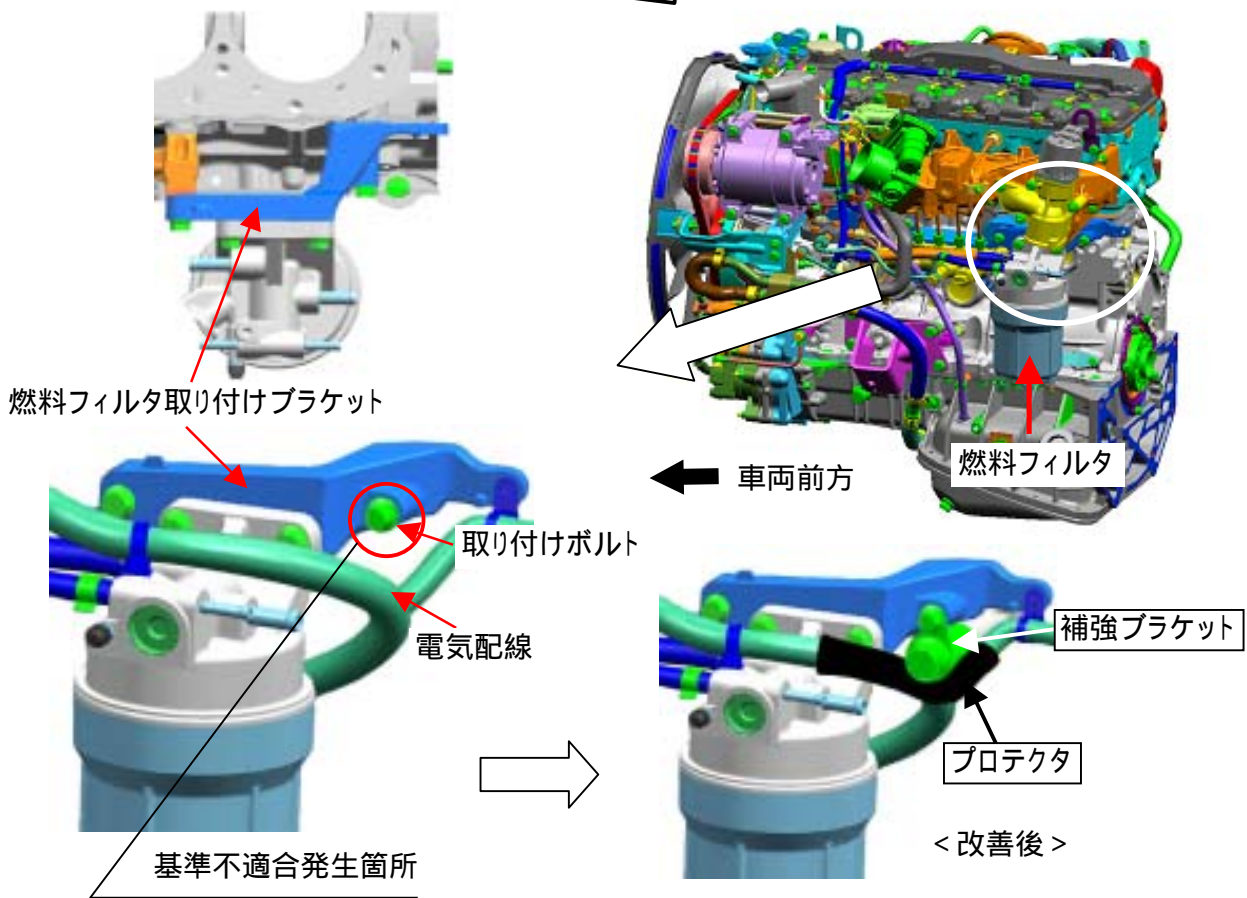

燃料フィルタ取付ブラケットの形状が不適切なため、当該ブラケットがエンジン振動により共振することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットの取付ボルトが折損し、最悪の場合、燃料フィルタが外れて燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容: 全車両、燃料フィルタ取付ブラケットに補強ブラケットを追加する。  
また、追加した補強ブラケットと電気配線が干渉するおそれがあることから、電気配線に保護材を取付ける。

識別: エンジンヘッドカバー後部に黒色ペイントを塗布する。

注:  は追加する部品を示す。