

大型バスの電気装置のリコールについて

平成 20年9月4日

リコール届出番号2173

平成20年9月4日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- コンビネーションスイッチへの電気回路が不適切なため、尾灯等へのハーネスがショートした状態で霧灯を点灯すると、コンビネーションスイッチ内のハーネスが発熱し、最悪の場合、焼損するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、尾灯等へのハーネスを点検し、損傷がある場合は、補修します。また、コンビネーションスイッチへの電気回路にヒューズを経由したハーネスを追加します。

3. 対象車両


- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
U-UA440HAN	UA440HAN-00003～UA440HAN-90002 平成元年 4月27日～平成 4年 2月13日	17
U-UA440HSN	UA440HSN-00002～UA440HSN-00733 平成元年 5月16日～平成 3年12月18日	199
U-UA440LAN	UA440LAN-00040～UA440LAN-00732 平成 2年 6月13日～平成 4年 7月24日	117
U-UA440LSN	UA440LSN-00001～UA440LSN-00735 平成元年 4月25日～平成 3年12月17日	153
U-UA440NAN	UA440NAN-00004～UA440NAN-00641 平成元年 4月27日～平成 3年11月 1日	39
U-UA440NSN	UA440NSN-00075～UA440NSN-00686 平成 2年 6月27日～平成 3年11月13日	40
計6型式	製作期間の全体の範囲 平成元年4月25日～平成4年7月24日	合計565台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図

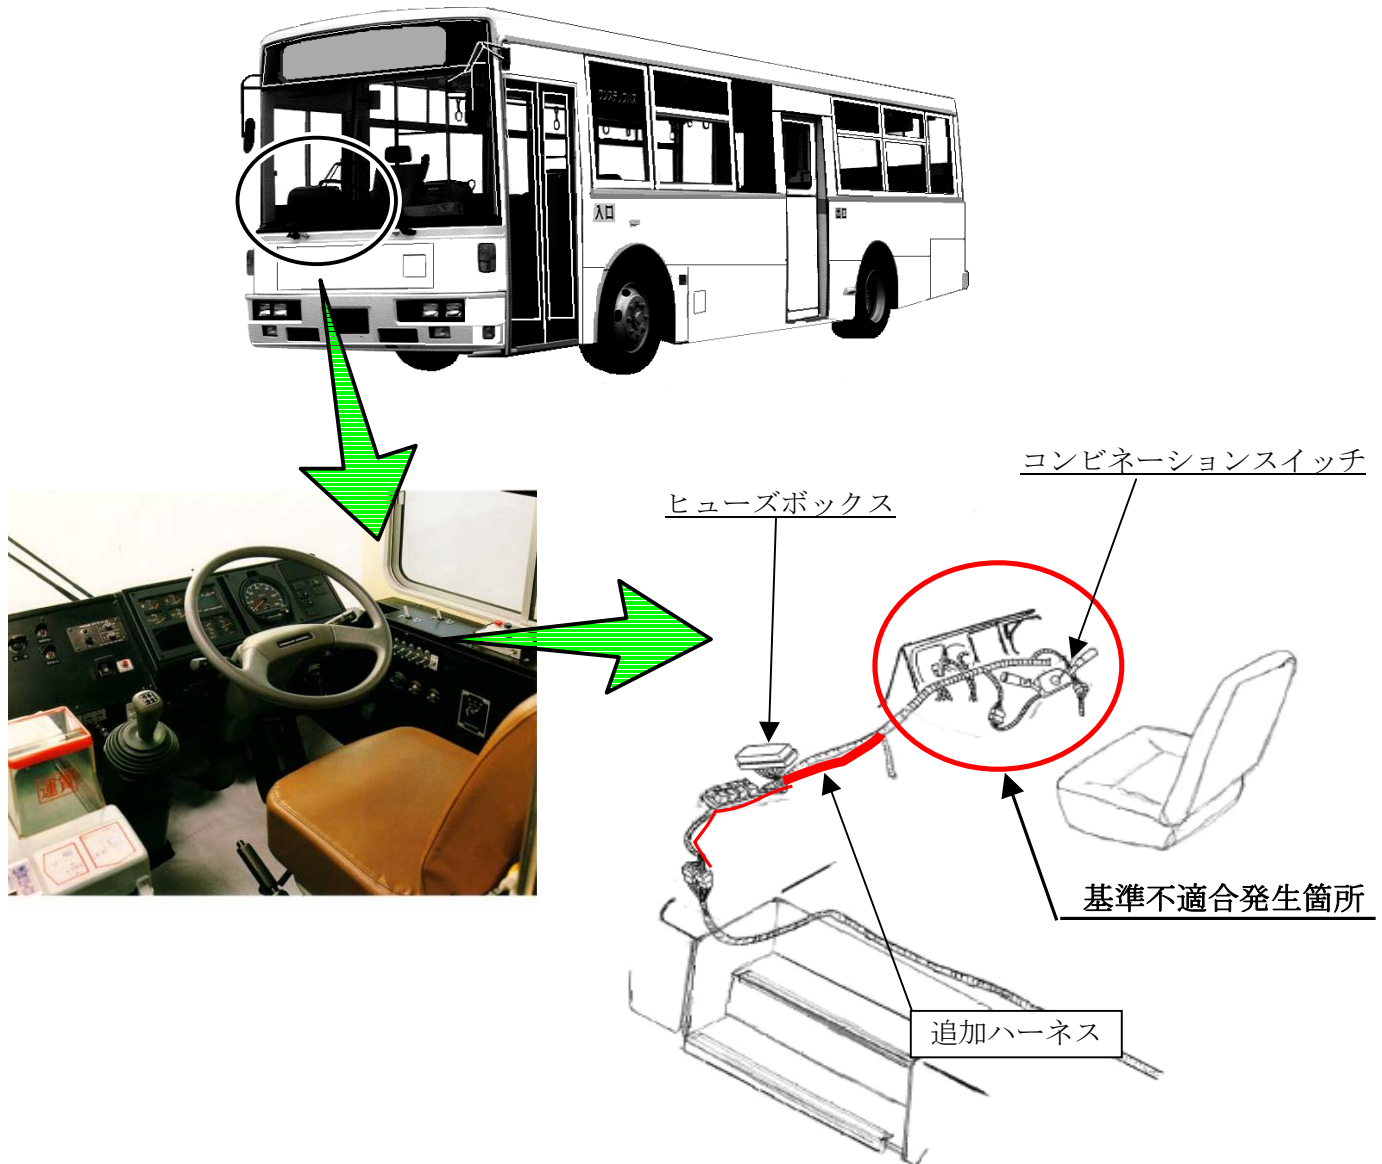

コンビネーションスイッチへの電気回路が不適切なため、尾灯等へのハーネスがショートした状態で霧灯を点灯すると、コンビネーションスイッチ内のハーネスが発熱し、最悪の場合、焼損するおそれがある。

改善の内容

全車両、尾灯等へのハーネスを点検し、損傷がある場合は、補修する。また、コンビネーションスイッチへの電気回路にヒューズを経由したハーネスを追加する。

注： 内は追加部品を示す。

識別： ヒューズボックスに白色ペイントを塗布する。