

小型トラックのかじ取装置のリコールについて

平成 20年5月29日

リコール届出番号2117

平成20年5月29日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- かじ取装置のユニバーサルジョイントとギヤボックスの連結部のボルト締め付け工程において、連結部がずれた状態で締め付けたものがあります。そのため、連結部が緩み、ユニバーサルジョイントが損傷し、かじ取り操作ができなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該連結部を点検し、ずれている場合は、ユニバーサルジョイント及びボルトを新品に交換し、正しく締め付けます。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KK-BKS71EA KK-BKS71EAD	BKS71E-7000001～BKS71E-7000043 平成12年10月6日～平成14年4月9日	43
KK-BPR71LAR KK-BPR71LAV	BPR71L-7742006～BPR71L-7742177 平成12年12月20日～平成14年4月23日	16
KK-BPR71PAR KK-BPR71PAV	BPR71P-7740731～BPR71P-7740778 平成12年8月10日～平成14年2月18日	10
KK-BPR72LAR KK-BPR72LAV	BPR72L-7740368～BPR72L-7740446 平成12年9月25日～平成14年2月16日	20
KK-BPR72PAR KK-BPR72PAV	BPR72P-7740145～BPR72P-7740180 平成13年3月20日～平成13年12月17日	9
KR-BKS81EA KR-BKS81EAD KR-BKS81EAV	BKS81E-7000001～BKS81E-7000025 平成14年6月26日～平成16年3月12日	25
KR-BPR72LAR KR-BPR72LAV	BPR72L-7740454～BPR72L-7740596 平成14年6月7日～平成16年5月17日	77
KR-BPR72PAR KR-BPR72PAV	BPR72P-7740182～BPR72P-7740233 平成14年6月8日～平成16年5月10日	38
KR-BPR81LAR KR-BPR81LAV	BPR81L-7000001～BPR81L-7000258 平成14年6月5日～平成16年5月8日	56
KR-BPR81PAR KR-BPR81PAV	BPR81P-7000004～BPR81P-7000048 平成14年7月15日～平成16年4月8日	10
KR-BPS72LAR KR-BPS72LAV	BPS72L-7740088～BPS72L-7740095 平成15年10月15日～平成16年4月5日	2
KR-BPS72PAR KR-BPS72PAV	BPS72P-7740001～BPS72P-7740002 平成15年5月12日～平成15年5月27日	2
PB-BKR81A PB-BKR81AD PB-BKR81AN PB-BKR81AR	BKR81-7000001～BKR81-7000974 平成16年6月15日～平成19年2月28日	819
PB-BKS81A PB-BKS81AN PB-BKS81AR	BKS81-7000002～BKS81-7000081 平成16年6月24日～平成19年2月2日	54
PB-BPR81AN PB-BPR81AR	BPR81-7000002～BPR81-7000543 平成16年7月12日～平成19年1月20日	264
PB-BPS81AN PB-BPS81AR	BPS81-7000001～BPS81-7000034 平成16年7月15日～平成18年9月5日	22




型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
AFG-BKR82AN	BKR82-7000001～BKR82-7000034 平成17年5月31日～平成19年2月19日	26
AFG-BPR82AN	BPR82-7000004～BPR82-7000011 平成18年1月7日～平成18年12月6日	7
BDG-BKR85A BDG-BKR85AD BDG-BKR85AN	BKR85-7000001～BKR85-7000057 平成19年3月8日～平成20年1月22日	35
BDG-BKS85A BDG-BKS85AD BDG-BKS85AN	BKS85-7000001～BKS85-7000006 平成19年7月10日～平成19年12月5日	6
BDG-BMR85AN BDG-BMR85AR	BMR85-7000001～BMR85-7000046 平成19年3月5日～平成20年1月15日	26
BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR	BPR85-7000003～BPR85-7000110 平成19年2月6日～平成20年1月15日	70
BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR	BPS85-7000001～BPS85-7000011 平成19年1月17日～平成19年11月7日	11
BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN	BJR85-7000001～BJR85-7000048 平成19年3月8日～平成20年1月23日	48
BKG-BJS85A BKG-BJS85AN	BJS85-7000001～BJS85-7000009 平成19年3月23日～平成20年1月9日	9
BKG-BKR85A BKG-BKR85AD BKG-BKR85AN	BKR85-7000004～BKR85-7000056 平成19年4月5日～平成20年1月16日	13
BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR	BLR85-7000001～BLR85-7000019 平成19年3月13日～平成20年1月9日	15
BKG-BLS85AR	BLS85-7000001～BLS85-7000003 平成19年3月19日～平成19年6月30日	3
BKG-BMR85AN	BMR85-7000004～BMR85-7000042 平成19年5月15日～平成20年1月8日	11
BKG-BNR85AR	BNR85-7000001～BNR85-7000008 平成19年5月8日～平成19年10月4日	8
BKG-BPR85AN BKG-BPR85AR	BPR85-7000001～BPR85-7000109 平成19年1月18日～平成20年1月15日	40
NFG-BKR82XAN	BKR82-7000035～BKR82-7000036 平成19年10月12日～平成20年1月16日	2
NFG-BPR82XAN	BPR82-7000013～BPR82-7000014	2

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成19年11月7日～平成20年1月15日	
計67型式	製作期間の全体の範囲 平成12年8月10日～平成20年1月23日	合計1,840台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図

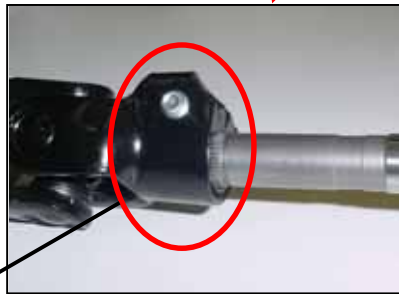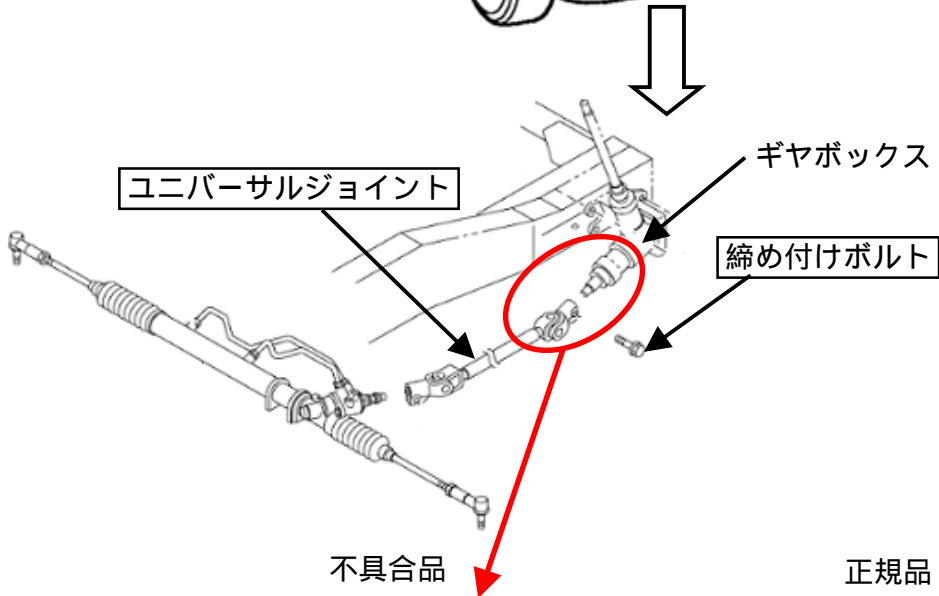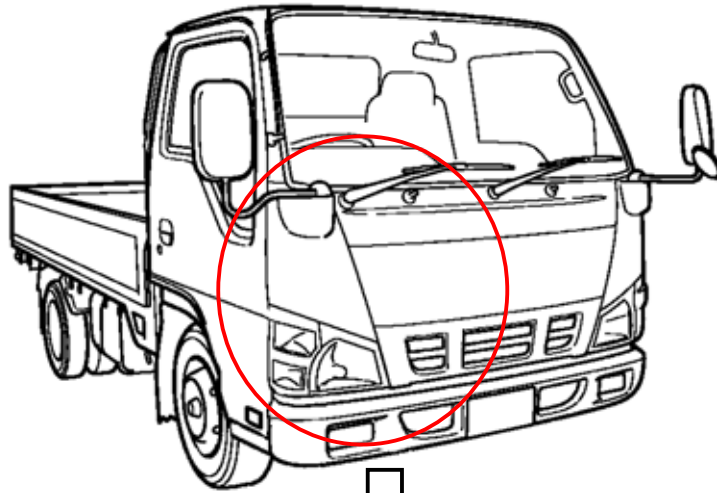

基準不適合発生箇所

かじ取装置のユニバーサルジョイントとギヤボックスの連結部のボルト締め付け工程において、連結部がずれた状態で締め付けたものがある。そのため、連結部が緩み、ユニバーサルジョイントが損傷し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容: 全車両、当該連結部を点検し、ずれている場合は、ユニバーサルジョイント及びボルトを新品に交換し、正しく締め付ける。

識別: ギヤボックスに黒色ペイントを塗布する。

注: は必要に応じて交換する部品を示す。